

# ACERIAS PAZ DEL RIO, S.A. CORRESPONDENCIA INJERNA

Al	contestar	citese	este	número	
					-

### Belencito, 31 de Mayo de 1988

Lugar y Fecha

Do

SUBDIVISION GEOLOGIA

· Para

Dr. ERNESTO VEGA ZAFRANE Superintendente de Planta

Asunto

Envio Acta .-

Para su información anexamus a la presente el Acta Nº 53 de la reunión efectuada por el Comité del Ferrocarril los días 12 y 13 de Mayo del presente año.

Atentamente.

ITALO REYES

CC:

Dr. Arturo Rangel

Dr. Benjamin Alvarado

Dr. Manuel García

Dr. Leopoldo Torres

Dr. Hernando Ruiz

Dr. Armando Avella

Dr. Italo Reyes

Sr. Carlos Barrantes

IR/Rmldea .-

## ACTA Nº 53

ACERIAS PAZ DEL RIO. S.A.

REUNION COMITE DEL FERROCARRIL

Belencito, Mayo 25 de 1988

Asistentes:

Dr. Benjamin Alvarado

Ing. Manuel García López

Ing. Leopoldo Torres

Ing. Hernando Ruiz

ing. Armando Avella

Geblogo Italo Reyes

Sr. Carlos Barrantes

Asesor de Geología Ingeniería y Geotecnia Ltda. Asesor del Ferrocarril Director Subdiv. Transportes Jefe Opto. Ferrocarriles

Director Subdiv. Geologia

Codelta Ltda.

Programa de Trabajo:

D1a 12 de mayo de 1988

II a.m. = 6 p.m. Visita a la vía férrea

Día 13 de mayo de 1988

Reunión en el Salón de Conferencias de Minas (Edificio Minas) para informar sobre las labores desarrolladas y recomendar los trabajos a seguir.

#### I - VISITA

En Puente Bolivar se inspeccionó el frente del talud donde está planeada la construcción de un filtro adyacente a la

carrilera. Aquí se observó mucha humedad por las infiltraciones que ocurren por debajo de la banca.

En el km. 84 – torre II (Potrero Chiquito) se ha presentado una situación delicada por desprendimientos de materiales sueltos – en la cabecera del zanjón que desemboca en el río en ese sitio. Debido a la pendiente muy fuerte del talud el material compues— to de bloques de areniscas, liditas y arcillolitas fisibles, de variada granulometría, se encuentra en equilibrio precario, sien do susceptible de moverse por efecto de cualquier agente pertur—bador.

Durante el desplazamiento los bloques de roca adquieren velocidad y pasan sobre la vía a diferentes alturas, lo que representa un riesgo de daños a los trenes y a las torres de la catenaria, fuera de la abundante sedimentación que puede ocurrir en los días de lluvia y que iría a cubrir la carrilera.

En el Km. 290 + 500 (curva de El Rosal) la acción erosiva del río está atacando la crilla derecha con peligro de daños a la banca — del ferrocarril.

En El Limo se inspeccionó la obra de mejoramiento del canal de de sague del filtro frontal del talud. Se observó, además, que los rieles sueltos (no entramados) del tablestacado han sido cortados a ras de suelo y robados.

La labor de limpieza de las canales de desagüe del deslizamiento de Carlchana no se ha iniciado aún. Se inspeccionó el flanco occidental de la "Isla" y el sector de Pte. Klotz para analizar el comportamiento de las aguas durante las recientes crecidas del -

## 2 - REUNION

#### 2.1 Potrero Chiquito

El ing. Manuel García expone sus observaciones sobre la situación del talud en el Km. 84 - torre II.

- (i) Escarpe principal : Muy empinado.
  - con losas o bloques a punto de caer.
  - Sigue talud natural fuerte hacia arriba.
  - Hay grietas y hundimientos (escarpes secundarios más arriba de la cresta).
  - Dos zanjones que desaguan en la corona.
- ② Garganta
- Muy empinada
- Con materiales sueltos
- Con alta posibilidad de aporte de los lados, en especial del norte, por existencia de roca muy fracturada y en vol camiento.
- 3 Zona de depósito:
- Existencia del ferrocarril y las instalaciones eléctricas (torres, cables, etc.)
- Alcantarilla semitapada.
- Grandes bloques caldos con violencia.
- Alta probabilidad de daño sobre todo por caída de grandes blo ques de roca dura.

Las medidas correctivas son las siguientes:

a - Peinado del talud alto.

Tumbar bloques, bajar pendiente y suavizar los escarpes secundarios. La labor del tumbado de bloques puede llevarse a cabo en dos horas, entre dos pasos sucesivos del tren por esa zona y tomando las precauciones para no exponer la gente en la parte baja.

- b Descopetar el talud de roca fisurada presente en la margen derecha del zanjón.
- c Destaponar el pontón de la alcantarilla, apilando el material por la orilla del río.
- d Ampliar las cunetas de coronación, ensanchándolas pero sin profundizarias.
- e Construír trinchos en dos o tres hileras de rieles, hincados 0.30 m. en el talud y sobresaliendo I m.

En la parte de abajo los rieles pueden situarse cada metro con entramado también de un metro. Este último enrielado debe quedar a distancia prudencial de la vía, para permitir también el desalojo de los materiales que se depositan contra el trincho.

#### 2.2 Carichana

Se recomienda volar las piedras grandes que desvían la corriente del río contrá la "isla" y rellenar el boque te que se ha ido formando.

Se insiste en la limpieza y reestructuración de los canales de desagüe. El Ing. Ruiz informa que el contrato con Jauregui para el alquiler de la retroexcavadora de orugas debería formalizarse hacia fines de mayo.

#### 2.3 El Rosal

En el Km. 290 + 500 hay que construír un enrocado sobre la orilla derecha, en el sitio que actualmente está siendo — erosionado.

#### 2.4 Puente Bolívar

Después de concluír los trabajos de Carichana debe acometerse-la construcción del filtro.

El relleno del filtro debe ser con elementos gradados; si se utiliza geotextil hay que tener en cuenta que la piedra de relleno debe ser redondeada. Es importante hacer unos apiques de 1.50 m. de profundidad para conocer la estratigrafía y la granulometría del sitio de la excavación, de manera que pueda diseñarse la disposición del material fil trante. Una vez terminado el filtro, hay que rediseñar las alcantarillas.

#### 3- LECTURA DE INSTRUMENTOS INSTALADOS

#### 3.1 Plezômetros

Las lecturas realizadas el 14-05-88 dieron los siguientes resultados:

# EL LIMO

T-285	Tubo Nº 1	Nivel de agua	23,20 m
	Tubo N° 2	n if	33.15
T-287	Tubo Nº I	n . / n	7.94
T-288	Tubo Nº I	Seco	¥1."
T-289	Tubo N° I	Barro	4.60
CARICHANA			
,			
T-290	Tubo Nº 1	Seco .	
T-291	Tubo N° I	Nivel de agua	42.30
	Tubo N° 2	tt It	29,82
T-292	Tubo Nº I	11 11	12.24

# HUERTA CHIQUITA

344					9.03
T-293	Tubo	No 1	Nivel, de	agua	00:0

# 3.2 Pluviômetro

30-03-88	3 mm.
31-03-88	7
01-04-88	9
02-04-88	30
04-04-88	15
05-04-88	20
06-04-88	25,
07-04-88	16
08-04-88	11
09-04-88	9
10-04-88	18

Se programó para los días 16 y 17 de Junio de 1988 la próxima reunión del Comité.

COMITE DEL FERROCARRIL

CC:

Dr. Arturo Rangel

Dr. Benjamin Alvarado

Dr. Manuel García


Dr. Leopoldo Torres

Dr. Hernando Ruiz

Dr. Armando Aveila

Dr. Italo Reyes

Sr. Carlos Barrantes

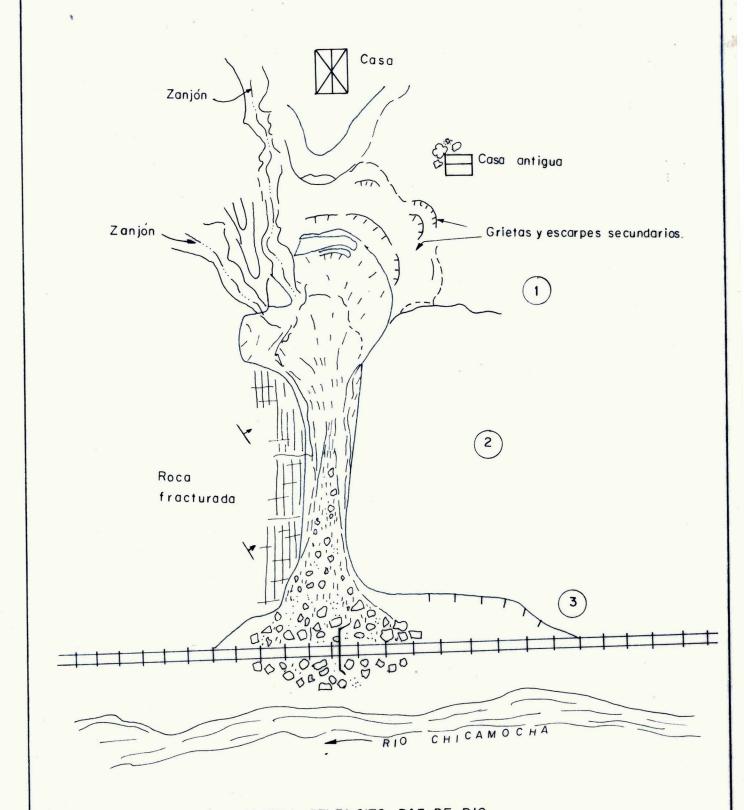

SECTOR DE POTRERO CHIQUITO

(Km 84 TORRE 11)

SIN ESCALA

Zona de pendiente suave, cultivada; con varias casas y el tanque. Escarpe principal. Pared de roca fracturada Rio

FERROCARRIL BELENCITO-PAZ DE RIO

SECTOR DE POTRERO CHIQUITO (Km 84 TORRE 11)

SIN ESCALA